

御中

富士商株式会社
DPFサポート山口工場

DPF 洗浄検査報告書


下記の通りDPF洗浄が完了いたしましたのでご報告いたします。

受付管理番号		車台番号	
DPF洗浄日		累計走行距離	470,400km R2.8月
洗浄ロット番号		マフラー純正番号	
お客様名(法人名)		マフラー形状	ラッパ状分割型
ご担当者名		マフラーシリアル番号	
車両番号			
メーカー(サイズ)	日野 中型	マフラー洗浄理由	洗浄依頼
排ガス記号・型式	QKG-FE7JUAG		
原動機の型式	J07E		




1. DPF 差圧測定結果

DPF洗浄前、洗浄後に7,200L/分、9,200L/分、10,700L/分、12,000L/分の空気を送風し、差圧(=抵抗)を測定します。DPF内部の詰まりが多いと、差圧が大きくなります。

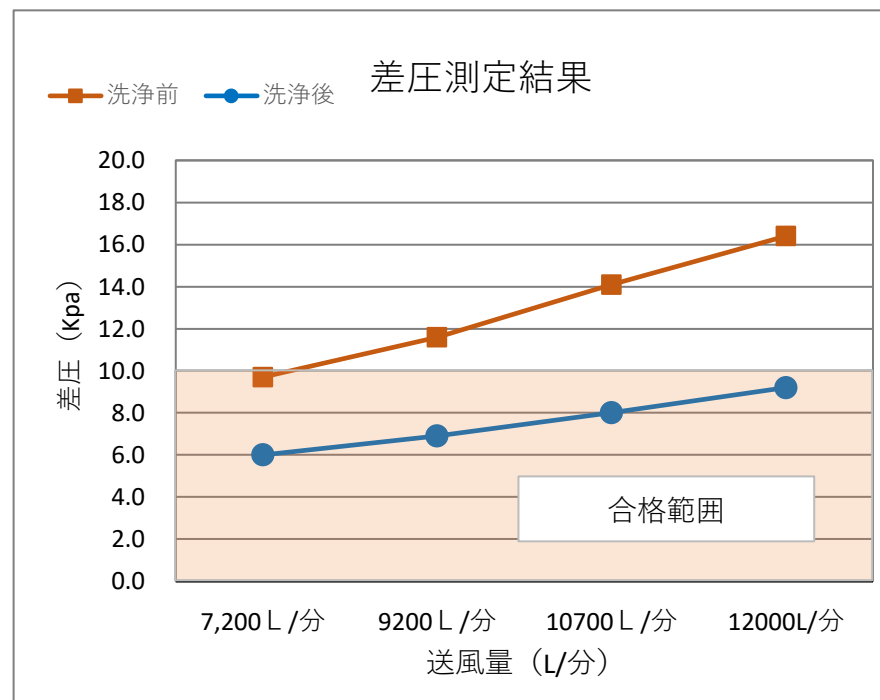項目	状態	7,200 L/分	9200 L/分	10700 L/分	12000L/分
差圧 (Kpa)	洗浄前	9.7	11.6	14.1	16.8
	洗浄後	6.0	6.9	8.0	9.2
	当社基準値	基準値 <10.0Kpa/12000L/分			

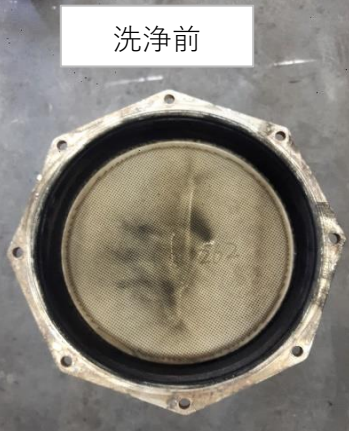

2. 特記事項(外観画像等)

			<p><DPFサポートコメント欄> ススの堆積によるつまりの多いマフラーでした。洗浄中は、ススの塊が排出されました。洗浄後の差圧測定値は、かなり改善されました。マフラー内にススが堆積し、排気の通りが悪くなると、お車のパワーダウンや燃費の悪化の原因になります。定期的なお車のメンテナンスとマフラー洗浄をお勧めいたします。</p>
---	---	--	---

3. 発送情報

発送先	
発送便 伝票NO	発送日

DPF洗浄検査報告書については、富士商株式会社産業エネルギー部までお問い合わせください。

富士商株式会社 DPFサポート山口工場 TEL:0836-39-9468

受付時間： 平日9：00～17：00 (土・日・祝・年末年始を除く)